

Afin d'éviter toute modification d'un rapport Bargain® original, il est rappelé que l'impression éventuelle de cet écran ou sa transmission par email à un tiers n'a aucune valeur et ne constitue pas un rapport Bargain®. Seul constitue un rapport Bargain® garanti conforme aux données existantes relevées pour le véhicule un rapport affiché à l'écran en temps réel sur le site wearebargain.com, suite à un clic sur un lien sécurisé.

Rapport d'inspection - 01/02/2025 - Honda CRV

Pour toute question, veuillez contacter le support au 09.80.80.08.54 (7j/7 de 8h à 20h)

Sommaire

1. Modalités de l'inspection
2. Situation administrative & Caractéristiques
3. Extérieur du véhicule
4. Compartiment moteur
5. Intérieur du véhicule
6. Systèmes & Équipements
7. Essais statique et routier
- 8 . Conclusion de l'inspection

1. MODALITÉS DE L'INSPECTION

Bargainer

Identité du bargainer

Nicolas M.

Client

Identité du client

Alexandre O.

Présent lors de l'inspection

Oui

Vendeur

Type de vendeur

Particulier

Identité du vendeur

Adam B.

Modalités

Date de l'inspection

31/01/2025

Lieu de l'inspection

Courbevoie


2. SITUATION ADMINISTRATIVE & CARACTÉRISTIQUES

Carte grise

Certificat d'immatriculation présenté

Oui

Photo du certificat d'immatriculation

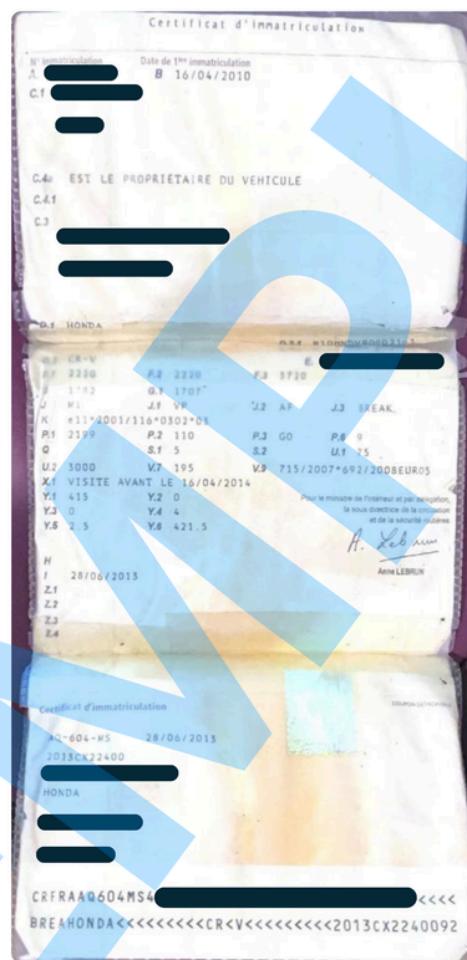

Pays du certificat d'immatriculation

France

Correspondance du numéro d'immatriculation sur le véhicule

Oui

Date de première immatriculation (B)

16/04/2010

Le vendeur est le propriétaire

Oui

Modèle (D.3)

Honda CRV

Correspondance du numéro de série (E) sur le véhicule

Oui

Type d'énergie (P.3)

GO

Entretien & Antécédents

Présentation du carnet d'entretien

Non


Factures d'entretien présentées

Non

Présentation du dernier contrôle technique

Oui

Photo du dernier contrôle technique

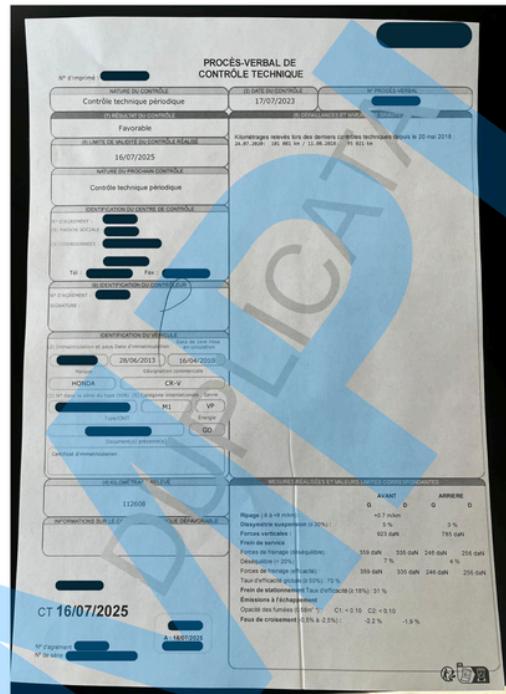

Date du dernier C.T

17/07/2023

Kilométrage au dernier C.T

112 608

Résultat du dernier C.T


Favorable

Autres documents

Liste des autres documents fournis

Manuel de l'utilisateur

Photo du Certificat de situation administrative

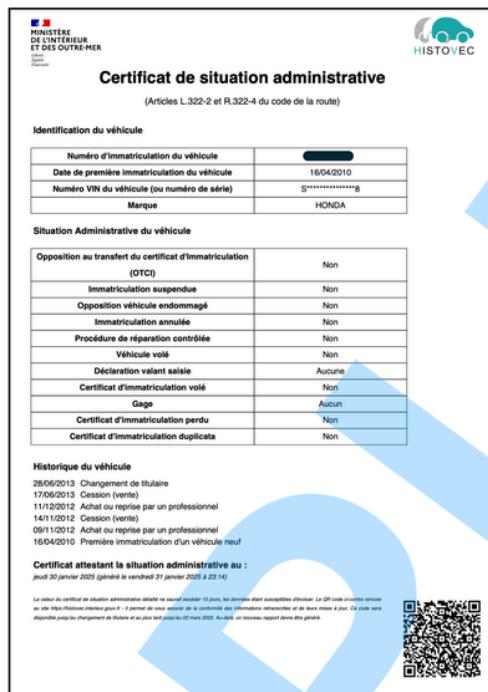

Caractéristiques

Couleur(s) du véhicule

Gris foncé

Famille de motorisation

Thermique

Type de boite de vitesses

Automatique

Nombre de portes

5

Kilométrage

117 906

Roues motrices

Traction (avant)

Catégorie Crit'Air

3

Prix du véhicule sur l'annonce (en €)

8 150

Commentaire général sur la situation administrative

Commentaire du bargainer

La situation administrative du véhicule est en règle, avec une carte grise valide et un contrôle technique à jour. Le certificat de situation administrative est également fourni, confirmant qu'il n'y a aucune opposition ni gage. En revanche, le carnet d'entretien et les factures sont absents, ce qui empêche de vérifier l'historique complet des réparations et entretiens effectués.

3. EXTÉRIEUR DU VÉHICULE

Photos de l'extérieur

Vue avant



Vue de 3/4 avant droite



Vue du côté droit



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de l'arrière



Vue de 3/4 arrière gauche



Vue du côté



Vue de 3/4 avant gauche



Vue du toit



Avant du véhicule

Pare-chocs avant

Défaut d'aspect



Capot

Rayé



Pare-brise avant

Sans défaut

Balais d'essuie glaces avant

Sans défaut

Calandre

Sans défaut

Plaque d'immatriculation avant

Sans défaut

Aile avant droite

Sans défaut

Optiques avant droit

Sans défaut

Aile avant gauche

Sans défaut


Optiques avant gauche

Sans défaut

Côté droit du véhicule

Rétroviseur côté droit

Endommagé

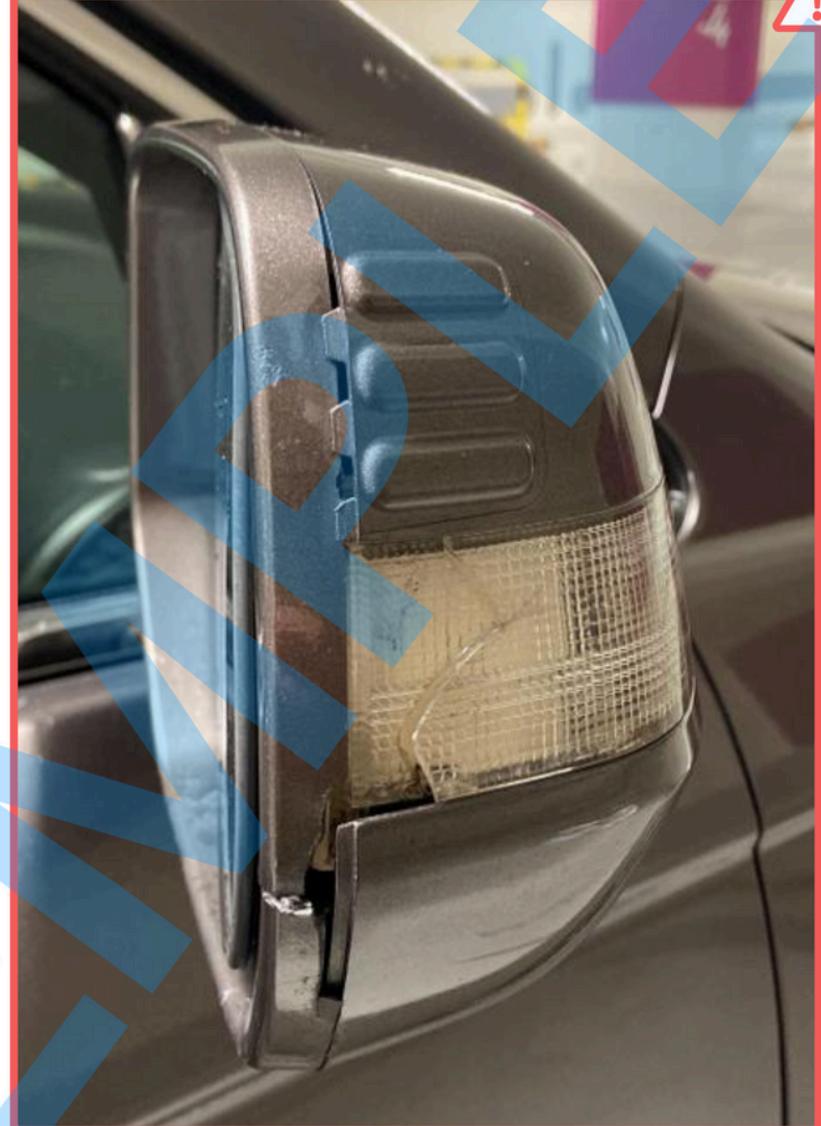

Clignotant côté droit

Sans défaut

Portière avant côté droit

Rayée



Portière arrière côté droit	Sans défaut
Baguettes latérales côté droit	Sans défaut
Vitres côté droit	Sans défaut
Bas de caisse côté droit	Sans défaut

Arrière du véhicule

Pare-chocs arrière	Ecaillés
Pare-brise arrière	Sans défaut
Balais d'essuie glaces arrière	Sans défaut
Aile arrière droite	Sans défaut
Optiques arrière droit	Sans défaut
Aile arrière gauche	Sans défaut
Optiques arrière gauche	Sans défaut
Porte/Hayon du coffre	Sans défaut
Système d'échappement	Sans défaut

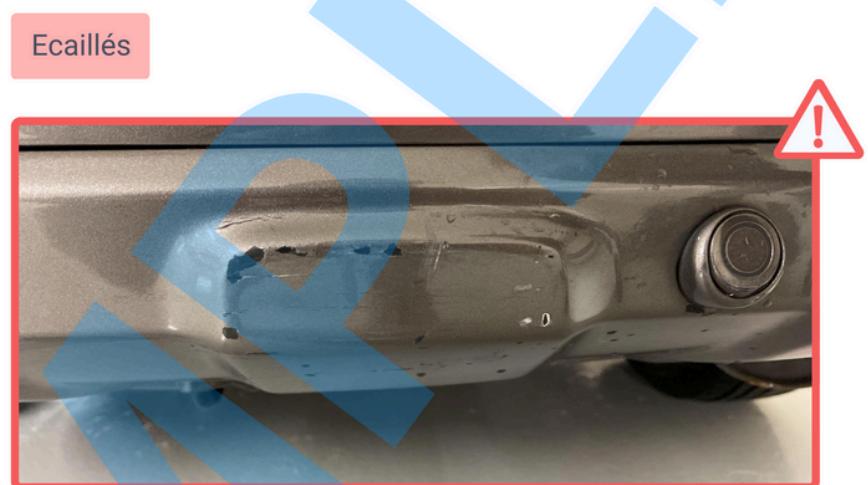


Photo du Système d'échappement



Côté gauche du véhicule

Rétroviseur côté gauche

Sans défaut

Clignotant côté gauche

Sans défaut

Portière avant côté gauche

Sans défaut

Portière arrière côté gauche

Sans défaut

Baguettes latérales côté gauche

Sans défaut

Vitres côté gauche

Sans défaut

Bas de caisse côté gauche

Sans défaut

Autres éléments extérieurs

Toit


Sans défaut

Joints de carrosserie

Sans défaut

Écartement de la carrosserie

Défaut

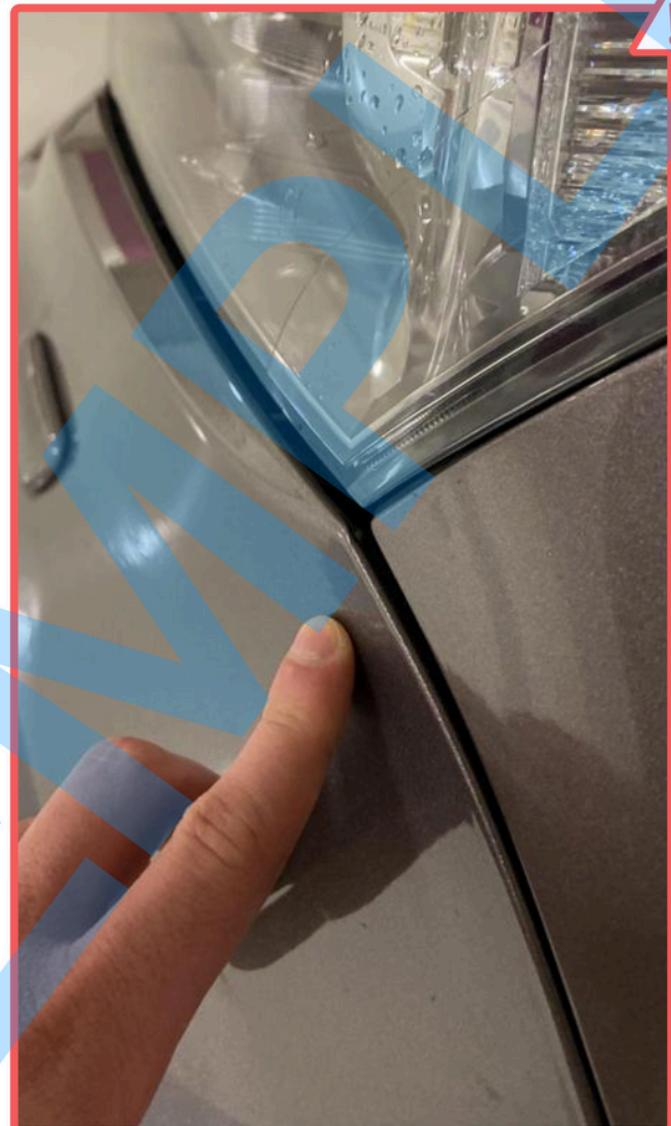

Passages de roue

Sans défaut

Type de jantes

Alliage

Détection de fuite sous le véhicule

Non

Roues Avant du véhicule

Photo Roue avant gauche



Jante avant gauche

Sans défaut

Pneu avant gauche

Sans défaut

Photo Roue avant droite



Jante avant droite

Sans défaut

Pneu avant droite

Sans défaut

Type de freins avant

Disques

Usure des disques de frein avant

40% restant

Usure des plaquettes de frein avant

40% restant

Roues Arrière du véhicule

Photo Roue arrière droite



Jante arrière droite

Sans défaut

Pneu arrière droit

Sans défaut

Photo Roue arrière gauche



Jante arrière gauche

Sans défaut

Pneu arrière gauche

Sans défaut

Type de freins arrière

Disques

Usure des disques de frein arrière

40% restant

Usure des plaquettes de frein arrière

40% restant

Commentaire général sur l'extérieur du véhicule

Commentaire du bargainer

L'extérieur du véhicule est en état raisonnable pour son âge, avec quelques rayures, impacts et légers écartements sur la carrosserie, typiques d'une utilisation quotidienne. Le rétroviseur endommagé nécessite un remplacement, et les plaquettes de frein, usées à 60 %, auront besoin d'être changées dans un futur proche.

Estimation des réparations sur l'extérieur du véhicule (en €)

850 €

EXEMPLE

4. COMPARTIMENT MOTEUR

Baie moteur et Niveau des liquides

Photo du compartiment



Niveau de l'huile moteur

Sans défaut

Niveau du liquide de refroidissement

Sans défaut

Niveau du liquide de frein

Sans défaut

Traces de fuites

Non

Distribution, courroies et durites (si visible)

Type de distribution

Courroie

Courroie d'accessoire

Sans défaut

Tension de la courroie d'accessoire

Sans défaut

Durites

Sans défaut

Batterie 12V

État visuel de la batterie 12V et de ses câbles

Sans défaut

Commentaire général sur le compartiment moteur

Commentaire du bargainer

Le compartiment moteur est propre et ne présente aucune anomalie visible. Aucun signe de fuite ou d'usure excessive n'a été observé, et l'ensemble semble en bon état. Rien à signaler de ce côté.

Estimation des réparations sur l'extérieur du véhicule (en €)

N/A

EXAMPLE

5. INTÉRIEUR DU VÉHICULE

Coffre

Photo Intérieur du coffre



Intérieur du coffre

Sans défaut


Plage arrière

Sans défaut

Espace arrière

Panneau de porte intérieur arrière droit

Sans défaut

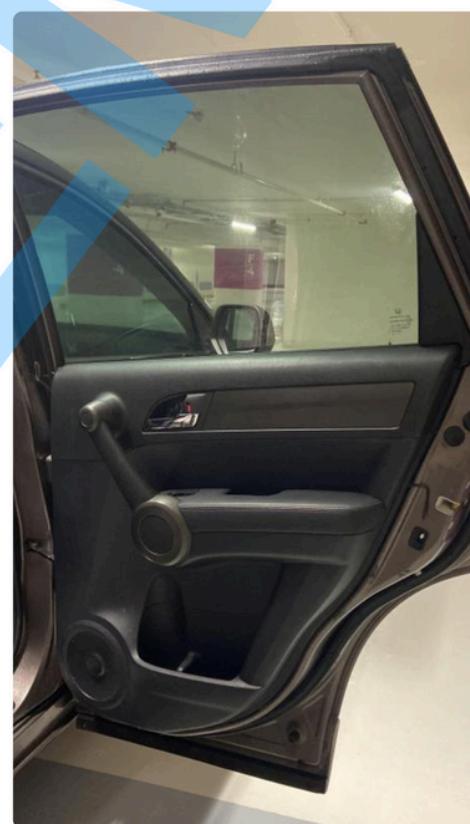

Siège arrière droit

Sans défaut


**Panneau de porte intérieur arrière droit**

Sans défaut



Siège arrière gauche

Sans défaut

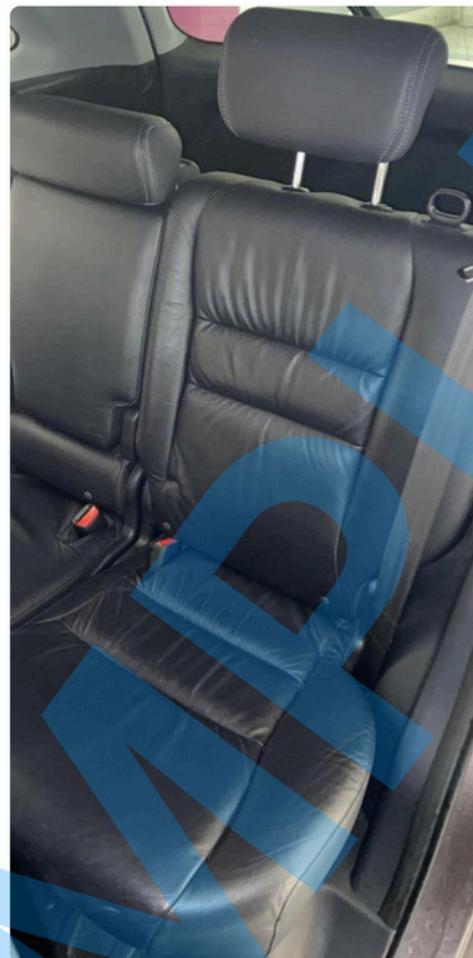**Ceintures de sécurité arrières**

Fonctionnel(le)

Tapis de sol arrières

Sans défaut

Espace avant

Panneau de porte intérieur arrière droit

Sans défaut



Siège avant droit

Sans défaut




Panneau de porte intérieur
avant gauche

Endommagé



Siège avant gauche

Usé

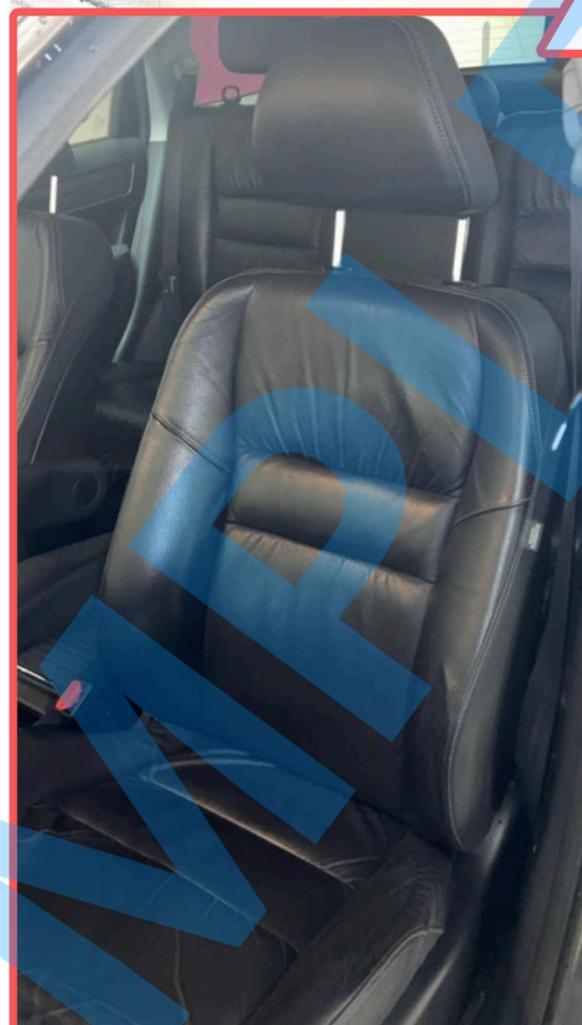

Mécanismes de réglages des sièges

Fonctionnel(le)

Ceintures de sécurité avant

Fonctionnel(le)

Tapis de sol avant

Sans défaut

Pavillon (ciel de toit)

Non

Poste de conduite

Tableau de bord

Sans défaut



Volant

Sans défaut



Planche de bord

Sans défaut

**Console centrale**

Sans défaut

**Rétroviseur intérieur**

Sans défaut

Pédales

Sans défaut

Commentaire général sur l'intérieur du véhicule

Commentaire du bargainer

L'habitacle montre des signes d'usage, notamment sur les sièges et les garnitures, mais reste en bon état général. Les matériaux ont vieilli normalement sans dégradations majeures, et l'ensemble reste fonctionnel.

Estimation des réparations à l'intérieur du véhicule (en €)

350 €

EXAMPLE

6. SYSTEMES & ÉQUIPEMENTS

Commandes Intérieures

Phares de route	Fonctionnel(le)
Feux de croisement	Fonctionnel(le)
Feux de position	Fonctionnel(le)
Clignotants	Fonctionnel(le)
Feux antibrouillards	Fonctionnel(le)
Éclairage Plaque d'immatriculation	Fonctionnel(le)
Essuie-glaces	Fonctionnel(le)

Equipements

Equipements de confort présents et fonctionnelles	Climatisation	Vitres électriques	Caméra de recul
	Autoradio	Bluetooth	GPS
Rétroviseurs rabattables électriquement			
Equipements de Sécurité présents	Roue de secours		Cric

Commentaire général sur les systèmes et équipements

Commentaire du bargainer

Tous les équipements sont fonctionnels, à l'exception des rétroviseurs rétractables automatiquement qui ne répondent pas. Les commandes, l'éclairage et les systèmes électriques opèrent correctement.

Estimation des réparations sur les systèmes et équipements du véhicule (en €)

150 €

7. ESSAIS STATIQUE ET ROUTIER

Essai statique

Mise en route du moteur

Bon

Test sonore à l'arrêt

Bon

Rejet de fumée

Non

Voyants d'alerte

Non

Essai routier

Mise en route du moteur

Bon

Régulateur de vitesse & limiteur

Fonctionnel(le)

Usure embrayage (si vérifiable)

Non vérifiable

Passages des vitesses

Bon

Accélération

Bon

Maintien de la direction

Bon

Fumée d'échappement

Non

Suspensions

Bon

Efficacité des freins

Moyen

Bruits anormal sur route

Non

Vibrations anormales

Non

Commentaire général sur les essais du véhicule

Commentaire du bargainer

L'essai routier ne révèle aucun problème majeur, le comportement du véhicule est sain et sans bruits anormaux. Seul le freinage montre une légère perte d'efficacité, confirmant l'usure des plaquettes à environ 40 % de durée de vie restante.

Estimation des réparations sur les essais du véhicule (en €)

N/A

EXAMPLE

8. CONCLUSION DE L'INSPECTION

Commentaire général sur l'inspection du véhicule

Commentaire du bargainer

Le véhicule présente des signes d'usure mais habituels pour son âge, notamment quelques rayures et impacts sur la carrosserie, ainsi qu'un rétroviseur endommagé. L'intérieur, bien que fonctionnel, montre des traces d'utilisation sur plusieurs années. Concernant les équipements, tout fonctionne correctement à l'exception des rétroviseurs rétractables. L'essai routier, avec un freinage un peu moins efficace, a confirmé une usure des plaquettes à environ 60%, ce qui nécessitera leur remplacement prochainement. Au vu de ces éléments et des travaux à prévoir, une remise semble raisonnable pour ajuster le prix du véhicule.

Avis sur l'achat

Recommandation d'achat

Favorable

Prix du véhicule

Prix du véhicule sur l'annonce (en €)

8 150

Total estimé des réparations du véhicule (en €)

1350

Prix négocié (en €)

7150

Observations sur la négociation

RAS